



Priorisation 2019 des sites de foyers d'érosion

Selon l'analyse faite par Terres & Habitats et l'importance élevée de la correction sur le lac (effet)

Préparé par Lise Langelier

INSPECTIONS SUR LES SITES – MAI 2019 PAR L. LANGELIER

Site	Location	Défaut	Responsabilité	Photos associées	Solution	Inspections
27	Pont rivière entre les deux lacs	Rejet des abrasifs dans la rivière	Municipalité	69-74	Récupérer les abrasifs et ensemençer les talus	Beaucoup d'abrasifs et de sable se dirigeant vers la rivière. Possibilités de faire des talus à chaque coin du pont pour retenir les sédiments. Voir coûts avec paysagiste. De plus, il faudrait rapidement ramasser les sédiments sur le pont.
4	Chemin d'Asay	Bout viré – route pente	Propriétaire ou municipalité	7-9	Voir aussi site 3 sur le même chemin	Photos du rapport O'Bio ne correspondent pas. Questionner si chemin privé ou public. A revoir
23	Montée Val de Loire	Bas de pente cours d'eau – route fossé	Municipalité	57-61	Voir aussi 22 et 21 près du même endroit	Accès lac à la Cabane – probablement corrigé. Rien à signaler. Par contre vers le 412 Montée Val de Loire site 21- 22. Pente de la rue envoie les sédiments vers le lac.
11	Montrée Val de Loire près du chemin Chaumont	Fossé sédiment en bas de pente	Municipalité	27-30		Pente importante envoie les sédiments vers le lac voir nouvelles photos.
42	Chemin de la Clairière vers le 150	Ponceau rue - Fossé - ponceau	??	9-12-15	Voir aussi 43- 44	A vérifier si privé ou public. Chemin très endommagé, crevasses et pentes envoient les sédiments vers le lac
56	Chemin Morgan (en face du 617 chemin Morgan)	Érosion tête de ponceau – érosion asphalte	??	Photo 6 ne correspond pas voir nouvelles photos identifiées	Voir aussi 51-52-53	Voir nouvelles photos site 52 – débris dans le ponceau devant la station. Pas d'écoulement. Site 56 entrée des condos devant la station
13	1360 Montée Val de Loire	Sédiments au bas de la virée	Municipalité	33-34		Entrée privée – Dénivelé important entre le chemin privé et la partie asphaltée de la route – pente importante vers le lac.

Site	Location	Défaut	Responsabilité	Photos associées	Solution	Inspections
35	Val des Monts	Fossé cours d'eau	Propriétaire	1-2		Pas trouvé – à revoir chemin de gravier
43	Chemin de la Clairière vers le 150	Ponceau rue - Fossé - ponceau	??	17-19	Voir aussi 42- 44	A vérifier si privé ou public. Chemin très endommagé, crevasses et pentes envoient les sédiments vers le lac
	Carrière Bastien	Ponceau a demi plein	Propriétaire			

Références :

Identification des foyers d'érosion des chemins, suivi de l'érosion des rives et sensibilisation aux plantes aquatiques. O'Bio environnement, Milaine-Richer Bond, novembre 2017

Caractérisation environnementale – Priorité d'action des interventions sur les sites d'érosion, Terre et Habitats, Valérie Meslage, 30 juillet 2018

Carte de localisation des sites d'érosion relevés prioritaires

